



Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux

(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : 25/IDA/0270


Date du repérage : 21/05/2025

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
Localisation du ou des bâtiments : Département : Savoie Adresse : Bâtiment Mairie Ancienne école 154 Rue de l'Eglise Commune : 73500 AVRIEUX (France) Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Année de construction : < 1949	Donneur d'ordre : MAIRIE DE AVRIEUX - Madame GIRAUD Sandrine 154 Rue de l'Eglise 73500 AVRIEUX (France) Propriétaire : MAIRIE DE AVRIEUX 154 Rue de l'Eglise 73500 AVRIEUX (France)

Le Diagnostic suivant concerne			
X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
Nature des travaux :		Rénovation / Réhabilitation : OUI	Démolition : NON

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	GIRAUD Fabrice
N° de certificat de certification	CPDI 0424 le 13/02/2020
Nom de l'organisme de certification	I.Cert
Organisme d'assurance professionnelle	AXA
N° de contrat d'assurance	10611310704
Date de validité :	01/01/2025

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par GIRAUD Fabrice le 21/05/2025.

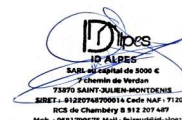

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	HEURESIS Pb 200i / 1263
Nature du radionucléide	58 Co

Date du dernier chargement de la source	10/01/2024
Activité à cette date et durée de vie de la source	185 MBq

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant
bâtiment MAIRIE ANCIENNE ECOLE	• Programme détaillé des travaux : Il s'agit d'effectuer les travaux suivants de rénovation énergétique et thermique du bâtiment MAIRIE ANCIENNE ECOLE • Pose d'une ITE en façades (hors façade du RDCH bâtiment Mairie, avec conservation de la façade en pierres avec l'ajout d'une ITI) • Remplacement de menuiseries extérieures (ancien école / caves / cage escalier / Porte d'entrée principale bâtiment mairie) NB/ après entretien avec Nicolas PASCAL les menuiseries des bureaux de mairie / salle de conseil / 2 appartements 1^{er} étage / Bureaux 2^{ème} étage ne sont pas concernées par le programme de rénovation car récemment changées) • Remplacement des portes palières par des portes CF • Elargissement des portes de distribution entrée bureaux Mairie / salle de conseil • Création d'un désenfumage dans la cage d'escalier sur menuiserie existante ou sciage béton • Création d'une ventilation commune à la Mairie (bureaux, salle conseil et archives) et Ancienne école = projet abandonné selon notre entretien avec Mr Nicolas PASCAL • Remplacement du revêtement de sol (Appartement actuellement occupé par la Régie au 1^{er} étage)Installation d'un nouveau système de ventilation = projet abandonné selon notre entretien avec Mr Nicolas PASCAL, car système existant en combles • Création cloison coupe-feu (Cage escaliers / Archives) • Démontage bacs acier en toiture ou découpe de dalle haute pour insufflation isolant en combles • Flocage de murs ou plafond dans local archives • Flocage du plancher bas (= plafond des caves) • Raccordement au tout à l'égout (hypothèse d'une fosse septique actuelle) = projet abandonné selon notre entretien avec Mr Nicolas PASCAL, car raccordement au tout à l'égout • Conservation de l'ensemble des cloisonnements actuels sur l'ensemble du projet	Inconnue

1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	HEURESIS Pb 200i	
N° de série de l'appareil	1263	
Nature du radionucléide	58 Co	
Date du dernier chargement de la source	10/01/2024	Activité à cette date et durée de vie : 185 MBq
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° T730333	Nom du titulaire/signataire GIRAUD Frédéric
	Date d'autorisation/de déclaration 08/01/2024 248195/T730333	Date de fin de validité (si applicable) ...
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	GIRAUD Frédéric	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	GIRAUD Frédéric	

Étalon : E&Z Co73901; 1,1 mg/cm² +/- 0,01 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Étalonnage entrée	1	21/05/2025	1.1 (+/- 0,1)
Étalonnage sortie	519	21/05/2025	1.1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités

MAIRIE Sous-Sol - Circulation,
MAIRIE Sous-Sol - Cave 1,
MAIRIE Sous-sol - Cave 2,
MAIRIE Sous-sol - Cave 3,
MAIRIE Sous-sol - Local Ski club,

APPARTEMENT DROITE 1er étage - Cuisine,
APPARTEMENT DROITE 1er étage - Salle d'eau,
APPARTEMENT DROITE 1er étage - Wc,
BUREAUX 2 ème étage - Circulation,
BUREAUX 2 ème étage - Combles (EST),

MAIRIE Sous-sol - Local biblio / bus,
 MAIRIE Sous-sol - Local SIAVB,
 MAIRIE Sous-sol - Cave 5,
 MAIRIE Sous-sol - Cave 6,
 MAIRIE Sous-sol - Chaufferie,
 MAIRIE Rez de chaussée - Entrée,
 MAIRIE Rez de chaussée - Bureau Maire,
 MAIRIE Rez de chaussée - Accueil,
 MAIRIE Rez de chaussée - Salle de conseil,
 PARTIES COMMUNES Rez de Chaussé - Dégagement
 Cage escaliers,
 PARTIES COMMUNES Rez de Chaussé - Cage
 escaliers accès Niveau 1,
 PARTIES COMMUNES 1er étage - Cage escaliers
 accès Niveau 2,
 PARTIES COMMUNES 1er étage - Palier,
 PARTIES COMMUNES 1er étage - Archives,
 PARTIES COMMUNES 1er étage - Combles Archives,
 APPARTEMENT DROITE 1er étage - Circulation,
 APPARTEMENT DROITE 1er étage - Séjour,
 APPARTEMENT DROITE 1er étage - Chambre 1,
 APPARTEMENT DROITE 1er étage - Chambre 2,

BUREAUX 2^{ème} étage - Combles (OUEST),
 BUREAUX 2^{ème} étage - Archives,
 BUREAUX 2^{ème} étage - Bureau 1,
 BUREAUX 2^{ème} étage - Bureau 2,
 BUREAUX 2^{ème} étage - Bureau 3,
 BUREAUX 2^{ème} étage - Wc,
 BUREAUX 2^{ème} étage - Salle d'eau,
 BÂTIMENT ANCIENNE ECOLE - Salle Classe 1,
 BÂTIMENT ANCIENNE ECOLE - Salle Classe 2,
 BÂTIMENT ANCIENNE ECOLE - Circulation,
 BÂTIMENT MAIRIE / APPARTEMENTS / BUREAUX - Façade
 SUD OUEST,
 BÂTIMENT MAIRIE / APPARTEMENTS / BUREAUX - Façade
 NORD OUEST,
 BÂTIMENT MAIRIE / APPARTEMENTS / BUREAUX - Façade
 NORD EST,
 BÂTIMENT MAIRIE / APPARTEMENTS / BUREAUX - Façade
 SUD EST,
 BÂTIMENT ANCIENNE ECOLE - Façade SUD OUEST,
 BÂTIMENT ANCIENNE ECOLE - Façade SUD EST,
 BÂTIMENT ANCIENNE ECOLE - Façade NORD EST,
 BÂTIMENT ANCIENNE ECOLE - Façade NORD OUEST,
 BÂTIMENT MAIRIE / APPARTEMENTS / BUREAUX - Toiture

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

MAIRIE Rez de chaussée - Entrée

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m-ent UD	Observation / Travaux
2	A	Porte intérieure (P1) (partie basse)	Bois + Verre	Vernis	0			0	
3		Porte intérieure (P1) (partie haute)			0			0	
4	A	Huisserie Porte intérieure (P1) (partie basse)	Bois + Verre	Vernis	0			0	
5		Huisserie Porte intérieure (P1) (partie haute)			0			0	
6	A	Porte extérieure (P1) (partie basse)	Bois + Verre	Vernis	0			0	
7		Porte extérieure (P1) (partie haute)			0			0	
8	A	Huisserie Porte extérieure (P1) (partie basse)	Bois + Verre	Vernis	0			0	
9		Huisserie Porte extérieure (P1) (partie haute)			0			0	
10	A	Embrasure extérieure (P1) (mesure 1)	Béton + Crépi	Peinture	0,1			0	
11	A	Embrasure intérieure (P1) (mesure 1)	Béton + Crépi	Peinture	0			0	
12	B	Porte (P2) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
13		Porte (P2) (partie haute)			0			0	

14	B	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
15		Huisserie Porte (P2) (partie haute)			0			0	
16		Embrasure (P2) (mesure 2)	Béton + Plâtre + Crépi gouttelette	peinture blanche + ancienne peinture verte	0			0	
17	D	Porte (P3) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
18		Porte (P3) (partie haute)			0			0	
19	D	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
20		Huisserie Porte (P3) (partie haute)			0			0	
21		Embrasure (mesure 2)	Béton + Plâtre + Crépi gouttelette	peinture blanche + ancienne peinture verte	0,17			0	
22	D	Porte (P4) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
23		Porte (P4) (partie haute)			0			0	
24	D	Huisserie Porte (P4) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
25		Huisserie Porte (P4) (partie haute)			0			0	
26		Embrasure (mesure 2)	Béton + Plâtre + Crépi gouttelette	peinture blanche + ancienne peinture verte	0,08			0	
27	B	Mur (partie basse)	Béton + Plâtre + crépi gouttelette	Peinture	0			0	
28		Mur (partie haute)			0			0	
29	D	Mur (partie basse)	Béton + Plâtre + crépi gouttelette	Peinture	0,2			0	
30		Mur (partie haute)			0,06			0	
-		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage					NM	Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 18									

MAIRIE Rez de chaussée - Accueil

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m- ent UD	Observation / Travaux
31	A	Mur (partie basse)	Béton + Plâtre + crépi gouttelette	peinture	0,08			0	
32		Mur (partie haute)			0,22			0	
-	A	Mur (Non mesurée)	placoplâtre + crépi gouttelette	Peinture				NM	Elément récent
-		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage					NM	Partie non visée par la réglementation
33	A	Porte (P2) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
34		Porte (P2) (partie haute)			0			0	
35	A	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
36		Huisserie Porte (P2) (partie haute)			0			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

PARTIES COMMUNES Rez de Chaussé - Cage escaliers accès Niveau 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m- ent UD	Observation / Travaux
37	C	Porte (P5) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
38		Porte (P5) (partie haute)			0			0	
39	C	Huisserie Porte (P5) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
40		Huisserie Porte (P5) (partie haute)			0			0	
41	C	Embrasure (P5) (mesure 2)	Béton + Plâtre + Crépi gouttelette	peinture	0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

PARTIES COMMUNES 1er étage - Palier

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m- ent UD	Observation / Travaux
42	B	Porte (P6) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
43		Porte (P6) (partie haute)			0			0	
44	B	Huisserie Porte (P6) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
45		Huisserie Porte (P6) (partie haute)			0			0	
469	B	Mur (partie basse)	Béton + plâtre + crépi gouttelette	Peinture	0,6			0	
470		Mur (partie haute)			0.2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

PARTIES COMMUNES 1er étage - Cage escaliers accès Niveau 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m-ent UD	Observation / Travaux
46	C	Mur (partie basse)	Béton + plâtre + crépi gouttelette	peinture	0			0	
47		Mur (partie haute)			0.1			0	
48	A	Porte (P7) (partie basse)	bois	vernis	0.3			0	
49		Porte (P7) (partie haute)			0.3			0	
50	A	Huisserie Porte (P7) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
51		Huisserie Porte (P7) (partie haute)			0			0	
52	C	Fenêtre intérieure (F49) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
53		Fenêtre intérieure (F49) (partie haute)			0			0	
54	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F49) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
55		Huisserie Fenêtre intérieure (F49) (partie haute)			0			0	
56	C	Fenêtre extérieure (F49) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
57		Fenêtre extérieure (F49) (partie haute)			0			0	
58	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F49) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
59		Huisserie Fenêtre extérieure (F49) (partie haute)			0			0	
60	C	Fenêtre intérieure (F50) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
61		Fenêtre intérieure (F50) (partie haute)			0			0	
62	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F50) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
63		Huisserie Fenêtre intérieure (F50) (partie haute)			0			0	
64	C	Fenêtre extérieure (F50) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
65		Fenêtre extérieure (F50) (partie haute)			0			0	

66	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F50) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
67		Huisserie Fenêtre extérieure (F50) (partie haute)			0			0	
68	C	Fenêtre intérieure (F51) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
69		Fenêtre intérieure (F51) (partie haute)			0			0	
70	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F51) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
71		Huisserie Fenêtre intérieure (F51) (partie haute)			0			0	
72	C	Fenêtre extérieure (F51) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
73		Fenêtre extérieure (F51) (partie haute)			0			0	
74	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F51) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
75		Huisserie Fenêtre extérieure (F51) (partie haute)			0			0	
76	C	Fenêtre intérieure (F67) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
77		Fenêtre intérieure (F67) (partie haute)			0			0	
78	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F67) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
79		Huisserie Fenêtre intérieure (F67) (partie haute)			0			0	
80	C	Fenêtre extérieure (F67) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
81		Fenêtre extérieure (F67) (partie haute)			0			0	
82	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F67) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
83		Huisserie Fenêtre extérieure (F67) (partie haute)			0			0	
84	C	Embrasure (F67) (mesure 1)	Béton + plâtre + crépi gouttelette	Peinture	0			0	
85	C	Fenêtre intérieure (F68) (partie basse)	bois	verniss	0			0	

86		Fenêtre intérieure (F68) (partie haute)			0			0	
87	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F68) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
88		Huisserie Fenêtre intérieure (F68) (partie haute)			0			0	
89	C	Fenêtre extérieure (F68) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
90		Fenêtre extérieure (F68) (partie haute)			0			0	
91	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F68) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
92		Huisserie Fenêtre extérieure (F68) (partie haute)			0			0	
93	C	Embrasure (F68) (mesure 1)	Béton + plâtre + crépi gouttelette	peinture	0			0	
94	C	Fenêtre intérieure (F69) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
95		Fenêtre intérieure (F69) (partie haute)			0			0	
96	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F69) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
97		Huisserie Fenêtre intérieure (F69) (partie haute)			0			0	
98	C	Fenêtre extérieure (F69) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
99		Fenêtre extérieure (F69) (partie haute)			0			0	
100	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F69) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
101		Huisserie Fenêtre extérieure (F69) (partie haute)			0			0	
102	C	Embrasure (F69) (mesure 1)	Béton + plâtre + crépi gouttelette	peinture	0			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 30

PARTIES COMMUNES 1er étage - Archives

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m- ent UD	Observation / Travaux
103	A	Porte (P5) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
104		Porte (P5) (partie haute)			0			0	
105	A	Huisserie Porte (P5) (partie basse)	Bois	Vernis	0			0	
106		Huisserie Porte (P5) (partie haute)			0			0	
107		Sol (mesure 1)	Béton	peinture	0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	placoplâtre	peinture				NM	Elément récent
108		Plafond (mesure 1)	Bois	peinture	0,14			0	
109	D	Fenêtre intérieure (F52) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
110		Fenêtre intérieure (F52) (partie haute)			0			0	
111	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F52) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
112		Huisserie Fenêtre intérieure (F52) (partie haute)			0			0	
113	D	Fenêtre extérieure (F52) (partie basse)	bois	peinture	0,1			0	Idem F54
114		Fenêtre extérieure (F52) (partie haute)			0,1			0	Idem F54
115	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F52) (partie basse)	bois	peinture	0,3			0	Idem F57
116		Huisserie Fenêtre extérieure (F52) (partie haute)			0,3			0	Idem F57
117	D	Embrasure (F52) (mesure 1)	Béton	peinture	0,13			0	
118	D	Tablette (F52) (mesure 1)	Béton	Peinture	0,18			0	
119	D	Fenêtre intérieure (F53) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
120		Fenêtre intérieure (F53) (partie haute)			0			0	
121	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F53) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
122		Huisserie Fenêtre intérieure (F53) (partie haute)			0			0	
123	D	Fenêtre extérieure (F53) (partie basse)	bois	peinture	0,1			0	Idem F54

124		Fenêtre extérieure (F53) (partie haute)			0,1			0	Idem F54
125	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F53) (partie basse)	bois	peinture	0,3			0	Idem F57
126		Huisserie Fenêtre extérieure (F53) (partie haute)			0,3			0	Idem F57
127	D	Embrasure (F53) (mesure 1)	Béton	peinture	0,02			0	
128	D	Tablette (F53) (mesure 1)	béton	peinture	0,2			0	
129	D	Fenêtre intérieure (F54) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
130		Fenêtre intérieure (F54) (partie haute)			0			0	
131	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F54) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
132		Huisserie Fenêtre intérieure (F54) (partie haute)			0			0	
133	D	Fenêtre extérieure (F54) (partie basse)	bois	peinture	0.1			0	
134		Fenêtre extérieure (F54) (partie haute)			0.1			0	
135	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F54) (partie basse)	bois	peinture	0,3			0	Idem F57
136		Huisserie Fenêtre extérieure (F54) (partie haute)			0,3			0	Idem F57
137	D	Embrasure (F54) (mesure 1)	Béton	peinture	0,17			0	
138	D	Tablette (F54) (mesure 1)	béton	peinture	0,05			0	
139	D	Fenêtre intérieure (F55) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
140		Fenêtre intérieure (F55) (partie haute)			0			0	
141	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F55) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
142		Huisserie Fenêtre intérieure (F55) (partie haute)			0			0	
143	D	Fenêtre extérieure (F55) (partie basse)	bois	peinture	0,1			0	Idem F54
144		Fenêtre extérieure (F55) (partie haute)			0,1			0	Idem F54

145	D	Huissérie Fenêtre extérieure (F55) (partie basse)	bois	peinture	0,3			0	Idem F57
146		Huissérie Fenêtre extérieure (F55) (partie haute)			0,3			0	Idem F57
147	D	Embrasure (F55) (mesure 1)	Béton	peinture	0,23			0	
148	D	Tablette (F55) (mesure 1)	béton	peinture	0,1			0	
149	D	Fenêtre intérieure (F56) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
150		Fenêtre intérieure (F56) (partie haute)			0			0	
151	D	Huissérie Fenêtre intérieure (F56) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
152		Huissérie Fenêtre intérieure (F56) (partie haute)			0			0	
153	D	Fenêtre extérieure (F56) (partie basse)	bois	peinture	0,1			0	Idem F54
154		Fenêtre extérieure (F56) (partie haute)			0,1			0	Idem F54
155	D	Huissérie Fenêtre extérieure (F56) (partie basse)	bois	peinture	0,3			0	Idem F57
156		Huissérie Fenêtre extérieure (F56) (partie haute)			0,3			0	Idem F57
157	D	Embrasure (F56) (mesure 1)	Béton	peinture	0,29			0	
158	D	Tablette (F56) (mesure 1)	béton	peinture	0,27			0	
159	D	Fenêtre intérieure (F57) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
160		Fenêtre intérieure (F57) (partie haute)			0			0	
161	D	Huissérie Fenêtre intérieure (F57) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
162		Huissérie Fenêtre intérieure (F57) (partie haute)			0			0	
163	D	Fenêtre extérieure (F57) (partie basse)	bois	peinture	0,1			0	Idem F54
164		Fenêtre extérieure (F57) (partie haute)			0,1			0	Idem F54
165	D	Huissérie Fenêtre extérieure (F57) (partie basse)	bois	peinture	0.3			0	

166		Huisserie Fenêtre extérieure (F57) (partie haute)			0,3			0	
167	D	Embrasure (F57) (mesure 1)	Béton	peinture	0,2			0	
168	D	Tablette (F57) (mesure 1)	béton	peinture	0,2			0	
169	D	Fenêtre intérieure (F58) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
170		Fenêtre intérieure (F58) (partie haute)			0			0	
171	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F58) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
172		Huisserie Fenêtre intérieure (F58) (partie haute)			0			0	
173	D	Fenêtre extérieure (F58) (partie basse)	bois	peinture	0,1			0	Idem F54
174		Fenêtre extérieure (F58) (partie haute)			0,1			0	Idem F54
175	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F58) (partie basse)	bois	peinture	0,2			0	Idem F57
176		Huisserie Fenêtre extérieure (F58) (partie haute)			0,2			0	Idem F57
177	D	Embrasure (F58) (mesure 1)	Béton	peinture	0,04			0	
178	D	Tablette (F58) (mesure 1)	béton	peinture	0,13			0	
179	A	Marches (mesure 1)	Béton	Peinture	0,14			0	
180		Marches (mesure 2)			0,1			0	
181	A	Contremarches (mesure 1)	Béton	Peinture	0,13			0	
182		Contremarches (mesure 2)			0,1			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 49

MAIRIE Sous-sol - Cave 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m- ent UD	Observation / Travaux
183	C	Fenêtre intérieure (F71) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
184		Fenêtre intérieure (F71) (partie haute)			0			0	
185	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F71) (partie basse)	bois	verniss	0			0	
186		Huisserie Fenêtre intérieure (F71) (partie haute)			0			0	

187	C	Fenêtre extérieure (F71) (partie basse)	bois	peinture	0.1			0	
188		Fenêtre extérieure (F71) (partie haute)			0.11			0	
189	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F71) (partie basse)	bois	peinture	0.15			0	
190		Huisserie Fenêtre extérieure (F71) (partie haute)			0.05			0	
191	C	Fenêtre intérieure (F72) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
192		Fenêtre intérieure (F72) (partie haute)			0			0	
193	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F72) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
194		Huisserie Fenêtre intérieure (F72) (partie haute)			0			0	
195	C	Fenêtre extérieure (F72) (partie basse)	bois	peinture	0.2			0	
196		Fenêtre extérieure (F72) (partie haute)			0			0	
197	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F72) (partie basse)	bois	peinture	0.22			0	
198		Huisserie Fenêtre extérieure (F72) (partie haute)			0			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

MAIRIE Sous-sol - Local Ski club

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m-ent UD	Observation / Travaux
199	C	Fenêtre intérieure (F73) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
200		Fenêtre intérieure (F73) (partie haute)			0			0	
201	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F73) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
202		Huisserie Fenêtre intérieure (F73) (partie haute)			0			0	
203	C	Fenêtre extérieure (F73) (partie basse)	bois	peinture	0.02			0	
204		Fenêtre extérieure (F73) (partie haute)			0.1			0	

205	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F73) (partie basse)	bois	peinture	0			0	
206		Huisserie Fenêtre extérieure (F73) (partie haute)			0.05			0	
207	C	Fenêtre intérieure (F74) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
208		Fenêtre intérieure (F74) (partie haute)			0			0	
209	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F74) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
210		Huisserie Fenêtre intérieure (F74) (partie haute)			0			0	
211	C	Fenêtre extérieure (F74) (partie basse)	bois	peinture	0.09			0	
212		Fenêtre extérieure (F74) (partie haute)			0.4			0	
213	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F74) (partie basse)	bois	peinture	0.2			0	
214		Huisserie Fenêtre extérieure (F74) (partie haute)			0.11			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

MAIRIE Sous-sol - Local SIABV

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m-ent UD	Observation / Travaux
215	C	Fenêtre intérieure (F75) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
216		Fenêtre intérieure (F75) (partie haute)			0			0	
217	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F75) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
218		Huisserie Fenêtre intérieure (F75) (partie haute)			0			0	
219	C	Fenêtre extérieure (F75) (partie basse)	bois	peinture	0.1			0	
220		Fenêtre extérieure (F75) (partie haute)			0.1			0	
221	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F75) (partie basse)	bois	peinture	0.21			0	
222		Huisserie Fenêtre extérieure (F75) (partie haute)			0.05			0	

223	C	Fenêtre intérieure (F76) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
224		Fenêtre intérieure (F76) (partie haute)			0			0	
225	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F76) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
226		Huisserie Fenêtre intérieure (F76) (partie haute)			0			0	
227	C	Fenêtre extérieure (F76) (partie basse)	bois	peinture	0.1			0	
228		Fenêtre extérieure (F76) (partie haute)			0			0	
229	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F76) (partie basse)	bois	peinture	0.2			0	
230		Huisserie Fenêtre extérieure (F76) (partie haute)			0.21			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

MAIRIE Sous-sol - Cave 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m-ent UD	Observation / Travaux
231	C	Fenêtre intérieure (F77) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
232		Fenêtre intérieure (F77) (partie haute)			0			0	
233	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F77) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
234		Huisserie Fenêtre intérieure (F77) (partie haute)			0			0	
235	C	Fenêtre extérieure (F77) (partie basse)	bois	peinture	0.1			0	
236		Fenêtre extérieure (F77) (partie haute)			0.2			0	
237	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F77) (partie basse)	bois	peinture	0.06			0	
238		Huisserie Fenêtre extérieure (F77) (partie haute)			0.1			0	
239	C	Fenêtre intérieure (F78) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
240		Fenêtre intérieure (F78) (partie haute)			0			0	

241	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F78) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
242		Huisserie Fenêtre intérieure (F78) (partie haute)			0			0	
243	C	Fenêtre extérieure (F78) (partie basse)	bois	peinture	0.2			0	
244		Fenêtre extérieure (F78) (partie haute)			0.14			0	
245	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F78) (partie basse)	bois	peinture	0.1			0	
246		Huisserie Fenêtre extérieure (F78) (partie haute)			0.22			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

MAIRIE Sous-sol - Cave 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m-ent UD	Observation / Travaux
247	C	Fenêtre intérieure (F79) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
248		Fenêtre intérieure (F79) (partie haute)			0			0	
249	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F79) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
250		Huisserie Fenêtre intérieure (F79) (partie haute)			0			0	
251	C	Fenêtre extérieure (F79) (partie basse)	bois	peinture	0.1			0	
252		Fenêtre extérieure (F79) (partie haute)			0.13			0	
253	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F79) (partie basse)	bois	peinture	0.07			0	
254		Huisserie Fenêtre extérieure (F79) (partie haute)			0.2			0	
255	C	Fenêtre intérieure (F80) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
256		Fenêtre intérieure (F80) (partie haute)			0			0	
257	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F80) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
258		Huisserie Fenêtre intérieure (F80) (partie haute)			0			0	

259	C	Fenêtre extérieure (F80) (partie basse)	bois	peinture	0.2			0	
260		Fenêtre extérieure (F80) (partie haute)			0.1			0	
261	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F80) (partie basse)	bois	peinture	0.1			0	
262		Huisserie Fenêtre extérieure (F80) (partie haute)			0.05			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

MAIRIE Sous-Sol - Cave 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m-ent UD	Observation / Travaux
263	C	Fenêtre intérieure (F81) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
264		Fenêtre intérieure (F81) (partie haute)			0			0	
265	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F81) (partie basse)	bois	vernis	0			0	
266		Huisserie Fenêtre intérieure (F81) (partie haute)			0			0	
267	C	Fenêtre extérieure (F81) (partie basse)	bois	peinture	0.1			0	
268		Fenêtre extérieure (F81) (partie haute)			0.2			0	
269	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F81) (partie basse)	bois	peinture	0.11			0	
270		Huisserie Fenêtre extérieure (F81) (partie haute)			0.09			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

BÂTIMENT MAIRIE / APPARTEMENTS / BUREAUX - Façade SUD OUEST

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m-ent UD	Observation / Travaux
271		Façade (mesure 1)	Béton + crépi	Peinture jaune	0.2			0	
272		Façade (mesure 1)	Béton + crépi	peinture vert	0.1			0	
273		Façade (mesure 1)	Béton + crépi	peinture moutarde	0.1			0	
274		Façade (mesure 1)	Béton + bardage bois	peinture	0			0	
275	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Embrasement (F42) (mesure 1)	Béton	peinture	0.1			0	Idem F46

276	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Embrasure (F43) (mesure 1)	Béton	peinture	0.2			0	Idem F45
277	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Embrasure (F44) (mesure 1)	Béton	peinture	0.2			0	Idem F45
278	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Embrasure (F45) (mesure 1)	Béton	peinture	0.2			0	
279	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Embrasure (F46) (mesure 1)	Béton	peinture	0.1			0	
280	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Tablette (F42) (mesure 1)	Béton	Peinture	0.2			0	Idem F46
281	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Tablette (F43) (mesure 1)	Béton	peinture	0.2			0	Idem F45
282	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Tablette (F44) (mesure 1)	Béton	peinture	0.2			0	Idem F45
283	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Tablette (F45) (mesure 1)	Béton	peinture	0.2			0	
284	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Tablette (F46) (mesure 1)	Béton	peinture	0.2			0	
285	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Gonds volets (F43) (mesure 1)	Métal	Peinture	1,2/1,3		Non dégradé ()	0	Idem F45
286	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Gonds volets (F44) (mesure 1)	Métal	Peinture	1,2/1,3		Non dégradé ()	0	Idem F45
287	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Gonds volets (F45) (mesure 1)	Métal	Peinture	1,2/1,3		Non dégradé ()	0	
288	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Garde corps (F42) (mesure 1)	Bois	peinture	0			0	Idem F46
289	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Garde corps (F43) (mesure 1)	Bois	peinture	0			0	Idem F45

290	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Garde corps (F44) (mesure 1)	Bois	peinture	0			0	Idem F45
291	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Garde corps (F45) (mesure 1)	Bois	peinture	0.1			0	
292	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+1	Garde corps (F46) (mesure 1)	Bois	peinture	0			0	
293	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Embrasure (F62) (mesure 1)	Béton	peinture	0.2			0	Idem F45
294	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Embrasure (F63) (mesure 1)	Béton	peinture	0.2			0	Idem F45
295	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Embrasure (F64) (mesure 1)	Béton	peinture	0.2			0	Idem F45
296	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Tablette (F62) (mesure 1)	béton	peinture	0.2			0	Idem F45
297	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Tablette (F63) (mesure 1)	béton	peinture	0.2			0	Idem F45
298	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Tablette (F64) (mesure 1)	béton	peinture	0.2			0	Idem F45
299	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Garde corps (F62) (mesure 1)	bois	peinture	0.1			0	Idem F45
300	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Garde corps (F63) (mesure 1)	bois	peinture	0.1			0	Idem F45
301	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Garde corps (F64) (mesure 1)	bois	peinture	0.1			0	Idem F45
302	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Gonds volets (F62) (mesure 1)	Métal	Peinture	1,2/1,3		Non dégradé ()	0	Idem F45
303	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Gonds volets (F63) (mesure 1)	Métal	Peinture	1,2/1,3		Non dégradé ()	0	Idem F45

304	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Gonds volets (F64) (mesure 1)	Métal	Peinture	1,2/1,3		Non dégradé ()	0	Idem F45
305	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Embrasure (F61) (mesure 1)	Bois	peinture	0.2			0	
306	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Embrasure (F65) (mesure 1)	Bois	peinture	0.2			0	
307	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Tablette (F61) (mesure 1)	béton	peinture	0.2			0	Idem F61
308	Façade SUD OUEST MAIRIE - N+2	Tablette (F65) (mesure 1)	béton	peinture	0.2			0	Idem F61

Nombre d'unités de diagnostic : 38

BÂTIMENT ANCIENNE ECOLE - Façade SUD OUEST

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m-ent UD	Observation / Travaux
-		Façade (Non mesurée)	Béton + pierres					NM	Absence de revêtement
309		Façade (Mesure 1)	Béton + bardage bois	peinture	0.1			0	
310		Poteau 1 (mesure 1)	Béton	Peinture	0			0	
311		Poteau 2 (mesure 1)	Béton	Peinture	0			0	
312		Poteau 3 (mesure 1)	Béton	Peinture	0			0	
313		Poteau 4 (mesure 1)	Béton	Peinture	0			0	
314		Poteau 5 (mesure 1)	Béton	Peinture	0			0	
315		Poteau 6 (mesure 1)	Béton	Peinture	0			0	
324	Façade SUD OUEST ECOLE - RDC	Embrasure (F34) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	
-	Façade SUD OUEST ECOLE - RDC	Tablette (F34) (Non mesurée)	béton	Brut				NM	Partie non visée par la réglementation
333	Façade SUD OUEST ECOLE - RDC	Embrasure (F35) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F34
-	Façade SUD OUEST ECOLE - RDC	Tablette (T35) (Non mesurée)	béton	brut				NM	Partie non visée par la réglementation

342	Façade SUD OUEST ECOLE - RDC	Embrasure (F36) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F34
-	Façade SUD OUEST ECOLE - RDC	Tablette (F36) (Non mesurée)	béton	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
351	Façade SUD OUEST ECOLE - RDC	Embrasure (F37) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F34
-	Façade SUD OUEST ECOLE - RDC	Tablette (F37) (Non mesurée)	béton	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
360	Façade SUD OUEST ECOLE - RDC	Embrasure (F38) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F34
-	Façade SUD OUEST ECOLE - RDC	Tablette (F38) (Non mesurée)	béton	brut				NM	Partie non visée par la réglementation
369	Façade SUD OUEST ECOLE - RDC	Embrasure (F39) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F34
-	Façade SUD OUEST ECOLE - RDC	Tablette (F39) (Non mesurée)	béton	brut				NM	Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 20

BÂTIMENT ANCIENNE ECOLE - Salle Classe 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classe m- ent UD	Observation / Travaux
316	Façade SUD OUEST ECOLE - RDC	Fenêtre intérieure (F34) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
317		Fenêtre intérieure (F34) (partie haute)			0			0	
318	Façade SUD OUEST ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre intérieure (F34) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
319		Huisserie Fenêtre intérieure (F34) (partie haute)			0			0	
320	Façade SUD OUEST ECOLE - RDC	Fenêtre extérieure (F34) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
321		Fenêtre extérieure (F34) (partie haute)			0			0	
322	Façade SUD OUEST	Huisserie Fenêtre extérieure (F34) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	

323	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre extérieure (F34) (partie haute)			0			0	
325	Façade SUD OUEST	Fenêtre intérieure (F35) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
326	ECOLE - RDC	Fenêtre intérieure (F35) (partie haute)			0			0	
327	Façade SUD OUEST	Huisserie Fenêtre intérieure (F35) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
328	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre intérieure (F35) (partie haute)			0			0	
329	Façade SUD OUEST	Fenêtre extérieure (F35) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
330	ECOLE - RDC	Fenêtre extérieure (F35) (partie haute)			0			0	
331	Façade SUD OUEST	Huisserie Fenêtre extérieure (F35) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
332	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre extérieure (F35) (partie haute)			0			0	
334	Façade SUD OUEST	Fenêtre intérieure (F36) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
335	ECOLE - RDC	Fenêtre intérieure (F36) (partie haute)			0			0	
336	Façade SUD OUEST	Huisserie Fenêtre intérieure (F36) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
337	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre intérieure (F36) (partie haute)			0			0	
338	Façade SUD OUEST	Fenêtre extérieure (F36) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
339	ECOLE - RDC	Fenêtre extérieure (F36) (partie haute)			0			0	
340	Façade SUD OUEST	Huisserie Fenêtre extérieure (F36) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
341	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre extérieure (F36) (partie haute)			0			0	
495	Façade NORD EST	Fenêtre intérieure (F31) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
496	ECOLE - RDC	Fenêtre intérieure (F31) (partie haute)			0			0	
497	Façade NORD EST	Huisserie Fenêtre intérieure (F31) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	

498	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre intérieure (F31) (partie haute)			0			0	
499	Façade NORD EST	Fenêtre extérieure (F31) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
500	ECOLE - RDC	Fenêtre extérieure (F31) (partie haute)			0			0	
501	Façade NORD EST	Huisserie Fenêtre extérieure (F31) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
502	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre extérieure (F31) (partie haute)			0			0	
503	Façade NORD EST	Fenêtre intérieure (F32) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
504	ECOLE - RDC	Fenêtre intérieure (F32) (partie haute)			0			0	
505	Façade NORD EST	Huisserie Fenêtre intérieure (F32) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
506	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre intérieure (F32) (partie haute)			0			0	
507	Façade NORD EST	Fenêtre extérieure (F32) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
508	ECOLE - RDC	Fenêtre extérieure (F32) (partie haute)			0			0	
509	Façade NORD EST	Huisserie Fenêtre extérieure (F32) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
510	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre extérieure (F32) (partie haute)			0			0	
511	Façade NORD EST	Fenêtre intérieure (F33) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
512	ECOLE - RDC	Fenêtre intérieure (F33) (partie haute)			0			0	
513	Façade NORD EST	Huisserie Fenêtre intérieure (F33) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
514	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre intérieure (F33) (partie haute)			0			0	
515	Façade NORD EST	Fenêtre extérieure (F33) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
516	ECOLE - RDC	Fenêtre extérieure (F33) (partie haute)			0			0	
517	Façade NORD EST	Huisserie Fenêtre extérieure (F33) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	

518	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre extérieure (F33) (partie haute)			0			0	
-----	----------------	--	--	--	---	--	--	---	--

Nombre d'unités de diagnostic : 24

BÂTIMENT ANCIENNE ECOLE - Salle Classe 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classe m- ent UD	Observation / Travaux
343	Façade SUD OUEST	Fenêtre intérieure (F37) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
344	ECOLE - RDC	Fenêtre intérieure (F37) (partie haute)			0			0	
345	Façade SUD OUEST	Huisserie Fenêtre intérieure (F37) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
346	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre intérieure (F37) (partie haute)			0			0	
347	Façade SUD OUEST	Fenêtre extérieure (F37) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
348	ECOLE - RDC	Fenêtre extérieure (F37) (partie haute)			0			0	
349	Façade SUD OUEST	Huisserie Fenêtre extérieure (F37) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
350	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre extérieure (F37) (partie haute)			0			0	
352	Façade SUD OUEST	Fenêtre intérieure (F38) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
353	ECOLE - RDC	Fenêtre intérieure (F38) (partie haute)			0			0	
354	Façade SUD OUEST	Huisserie Fenêtre intérieure (F38) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
355	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre intérieure (F38) (partie haute)			0			0	
356	Façade SUD OUEST	Fenêtre extérieure (F38) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
357	ECOLE - RDC	Fenêtre extérieure (F38) (partie haute)			0			0	
358	Façade SUD OUEST	Huisserie Fenêtre extérieure (F38) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
359	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre extérieure (F38) (partie haute)			0			0	
361	Façade SUD OUEST	Fenêtre intérieure (F39) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	

362	ECOLE - RDC	Fenêtre intérieure (F39) (partie haute)			0			0	
363	Façade SUD	Huisserie Fenêtre intérieure (F39) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
364	OUEST ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre intérieure (F39) (partie haute)			0			0	
365	Façade SUD	Fenêtre extérieure (F39) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
366	OUEST ECOLE - RDC	Fenêtre extérieure (F39) (partie haute)			0			0	
367	Façade SUD	Huisserie Fenêtre extérieure (F39) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
368	OUEST ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre extérieure (F39) (partie haute)			0			0	
471	Façade NORD EST	Fenêtre intérieure (F28) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
472	ECOLE - RDC	Fenêtre intérieure (F28) (partie haute)			0			0	
473	Façade NORD	Huisserie Fenêtre intérieure (F28) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
474	EST ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre intérieure (F28) (partie haute)			0			0	
475	Façade NORD	Fenêtre extérieure (F28) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
476	EST ECOLE - RDC	Fenêtre extérieure (F28) (partie haute)			0			0	
477	Façade NORD	Huisserie Fenêtre extérieure (F28) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
478	EST ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre extérieure (F28) (partie haute)			0			0	
479	Façade NORD	Fenêtre intérieure (F29) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
480	EST ECOLE - RDC	Fenêtre intérieure (F29) (partie haute)			0			0	
481	Façade NORD	Huisserie Fenêtre intérieure (F29) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
482	EST ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre intérieure (F29) (partie haute)			0			0	
483	Façade NORD EST	Fenêtre extérieure (F29) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	

484	ECOLE - RDC	Fenêtre extérieure (F29) (partie haute)			0			0	
485	Façade NORD EST	Huisserie Fenêtre extérieure (F29) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
486	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre extérieure (F29) (partie haute)			0			0	
487	Façade NORD EST	Fenêtre intérieure (F30) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
488	ECOLE - RDC	Fenêtre intérieure (F30) (partie haute)			0			0	
489	Façade NORD EST	Huisserie Fenêtre intérieure (F30) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
490	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre intérieure (F30) (partie haute)			0			0	
491	Façade NORD EST	Fenêtre extérieure (F30) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
492	ECOLE - RDC	Fenêtre extérieure (F30) (partie haute)			0			0	
493	Façade NORD EST	Huisserie Fenêtre extérieure (F30) (partie basse)	Aluminium	Peinture	0			0	
494	ECOLE - RDC	Huisserie Fenêtre extérieure (F30) (partie haute)			0			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 24

BÂTIMENT MAIRIE / APPARTEMENTS / BUREAUX - Façade SUD EST

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classe m-ent UD	Observation / Travaux
-		Façade (Non mesurée)	Béton + bardage bois	peinture				NM	Partie non visée par la réglementation
-		Façade (Non mesurée)	Béton + Crépi	peinture				NM	Partie non visée par la réglementation
371	Façade SUD EST MAIRIE - RDC	Embrasure (P9) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	
372	Façade SUD EST MAIRIE - RDC	Embrasure (F40) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	
373	Façade SUD EST MAIRIE - RDC	Embrasure (F41) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	
374	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Embrasure (F52) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.1			0	

375	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Tablette (F52) (Non mesurée)	béton	peinture	0			0	
376	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Embrasure (F53) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F52
377	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Tablette (F53) (Non mesurée)	béton	peinture	0			0	Idem F52
378	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Embrasure (F54) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F52
379	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Tablette (F54) (Non mesurée)	béton	peinture	0			0	Idem F52
380	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Embrasure (F55) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F52
381	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Tablette (F55) (Non mesurée)	béton	peinture	0			0	Idem F52
382	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Embrasure (F56) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F52
383	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Tablette (F56) (Non mesurée)	béton	peinture	0			0	Idem F52
384	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Embrasure (F57) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F52
385	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Tablette (F57) (Non mesurée)	béton	peinture	0			0	Idem F52
386	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Embrasure (F58) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F52
387	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Tablette (F58) (Non mesurée)	béton	peinture	0			0	Idem F52
388	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Embrasure (F59) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	

389	Façade SUD EST MAIRIE - N+1	Embrasure (F60) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	
-----	---	-------------------------------	---------------	----------	---	--	--	---	--

Nombre d'unités de diagnostic : 21

BÂTIMENT ANCIENNE ECOLE - Façade SUD EST

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m- ent UD	Observation / Travaux
-		Façade (Non mesurée)	Béton	Pierres				NM	Partie non visée par la réglementation
370		Façade (mesure 1)	Béton + bardage bois	peinture	0			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 2

BÂTIMENT MAIRIE / APPARTEMENTS / BUREAUX - Façade NORD OUEST

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m- ent UD	Observation / Travaux
390		Façade (mesure 1)	Béton + crépi	peinture jaune	0.7			0	
391		Façade (mesure 1)	Béton + crépi	peinture gris	0			0	
392		Façade (mesure 1)	Béton + bardage bois	peinture	0			0	
393	Façade NORD OUEST MAIRIE - RDC	Embrasure (F11) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.3			0	Idem F15
394	Façade NORD OUEST MAIRIE - RDC	Tablette (F11) (Mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F15
395	Façade NORD OUEST MAIRIE - RDC	Embrasure (F12) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.3			0	Idem F15
396	Façade NORD OUEST MAIRIE - RDC	Tablette (F12) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F15
397	Façade NORD OUEST MAIRIE - RDC	Embrasure (F13) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.3			0	Idem F15
398	Façade NORD OUEST MAIRIE - RDC	Tablette (F13) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F15
399	Façade NORD OUEST MAIRIE - RDC	Embrasure (F14) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.3			0	Idem F15
400	Façade NORD OUEST MAIRIE - RDC	Tablette (F14) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F15

401	Façade NORD OUEST MAIRIE - RDC	Embrasure (F15) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.3			0	
402	Façade NORD OUEST MAIRIE - RDC	Tablette (F15) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.1			0	
403	Façade NORD OUEST MAIRIE - RDC	Embrasure (F16) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.3			0	Idem F15
404	Façade NORD OUEST MAIRIE - RDC	Tablette (F16) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F15
405	Façade NORD OUEST MAIRIE - N+1	Embrasure (F47) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.2			0	Idem F45
406	Façade NORD OUEST MAIRIE - N+1	Tablette (F47) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.2			0	Idem F45
407	Façade NORD OUEST MAIRIE - N+1	Gonds volets (F47) (mesure 1)	Métal	Peinture	1,2/1,3			0	Idem F45

Nombre d'unités de diagnostic : 18

BATIMENT ANCIENNE ECOLE - Façade NORD OUEST

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m-ent UD	Observation / Travaux
408		Façade (mesure 1)	Béton + crépi	peinture jaune	0			0	
409		Façade (mesure 1)	Béton + crépi	peinture gris	0			0	
410	Façade NORD OUEST ECOLE - RDC	Embrasure (F20) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24
411	Façade NORD OUEST ECOLE - RDC	Tablette (F20) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24
412	Façade NORD OUEST ECOLE - RDC	Embrasure (F21) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24
413	Façade NORD OUEST ECOLE - RDC	Tablette (F21) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24
414	Façade NORD OUEST ECOLE - RDC	Embrasure (F21 BIS) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24

415	Façade NORD OUEST ECOLE - RDC	Tablette (F21 BIS) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24
416	Façade NORD OUEST ECOLE - RDC	Embrasure (F22) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24
417	Façade NORD OUEST ECOLE - RDC	Tablette (F22) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24

Nombre d'unités de diagnostic : 10

BÂTIMENT MAIRIE / APPARTEMENTS / BUREAUX - Façade NORD EST

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m- ent UD	Observation / Travaux
418		Façade (mesure 1)	Béton + crépi	peinture jaune	0.3			0	
419		Façade (mesure 1)	Béton + bardage bois	peinture	0			0	
-		Cheminée (Non mesurée)	Béton	brique				NM	Partie non visée par la réglementation
420	Façade NORD EST MAIRIE - RDC	Embrasure (F17) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F18
421	Façade NORD EST MAIRIE - RDC	Tablette (F17) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.2			0	
422	Façade NORD EST MAIRIE - RDC	Embrasure (F18) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.1			0	
423	Façade NORD EST MAIRIE - RDC	Tablette (F18) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F17
424	Façade NORD EST MAIRIE - RDC	Embrasure (F19) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F18
425	Façade NORD EST MAIRIE - RDC	Tablette (F19) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F17
426	Façade NORD EST MAIRIE - RDC	Embrasure (P8) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	
427	Façade NORD EST MAIRIE - N+1	Embrasure (F48) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0.2			0	Idem F45

428	Façade NORD EST MAIRIE - N+1	Tablette (F48) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.2			0	Idem F45
429	Façade NORD EST MAIRIE - N+1	Garde corps (F48) (mesure 1)	bois	peinture	0			0	Idem F45
430	Façade NORD EST MAIRIE - N+1	Gonds volets (F48) (mesure 1)	Métal	Peinture	1,2/1,3		Non dégradé ()	0	Idem F45
431	Façade NORD EST MAIRIE - N+1	Embrasure (F49/F50/F51) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F49/F50/F51
432	Façade NORD EST MAIRIE - N+1	Tablette (F49/F50/F51) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F49/F50/F51
433	Façade NORD EST MAIRIE - N+2	Embrasure (F66) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F49/F50/F51
434	Façade NORD EST MAIRIE - N+2	Tablette (F66) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F49/F50/F51
435	Façade NORD EST MAIRIE - N+2	Embrasure (F67) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F49/F50/F51
436	Façade NORD EST MAIRIE - N+2	Tablette (F67) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F49/F50/F51
437	Façade NORD EST MAIRIE - N+2	Embrasure (F68) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F49/F50/F51
438	Façade NORD EST MAIRIE - N+2	Tablette (F68) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F49/F50/F51
439	Façade NORD EST MAIRIE - N+2	Embrasure (F69) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F49/F50/F51
440	Façade NORD EST MAIRIE - N+2	Tablette (F69) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F49/F50/F51
441	Façade NORD EST MAIRIE - N+2	Embrasure (F70) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F49/F50/F51

442	Façade NORD EST MAIRIE - N+2	Tablette (F70) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0.1			0	Idem F49/F50/F51
467		descente eau 1 (mesure 1)	acier galvanisé		0,3			0	
468		descente eau 2 (mesure 1)	acier galvanisé		0			0	
-		dauphin (Non mesurée)	PVC					NM	Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 29

BÂTIMENT ANCIENNE ECOLE - Façade NORD EST

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm ²)	Incertitude* (+/-mg/cm ²)	Etat de conservation	Classe m- ent UD	Observation / Travaux
443		Façade (mesure 1)	Béton + crépi	peinture jaune	0			0	
444		Façade (mesure 1)	Béton + crépi	peinture gris	0			0	
-		Façade (Non mesurée)	Béton	pierres				NM	Partie non visée par la réglementation
445	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Embrasure (F23) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24
446	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Tablette (F23) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24
447	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Embrasure (F24) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	
448	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Tablette (F24) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	
449	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Embrasure (F25) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24
450	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Tablette (F25) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24
451	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Embrasure (F26) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24
452	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Tablette (F26) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24
453	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Embrasure (F27) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24

454	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Tablette (F27) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0			0	Idem F24
455	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Embrasure (F28) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	
456	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Tablette (F28) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0			0	
457	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Embrasure (F29) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F28
458	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Tablette (F29) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0			0	Idem F28
459	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Embrasure (F30) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F28
460	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Tablette (F30) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0			0	Idem F28
461	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Embrasure (F31) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F28
462	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Tablette (F31) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0			0	Idem F28
463	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Embrasure (F32) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F28
464	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Tablette (F32) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0			0	Idem F28
465	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Embrasure (F33) (mesure 1)	Béton + crépi	peinture	0			0	Idem F28
466	Façade NORD EST ECOLE - RDC	Tablette (F33) (mesure 1)	béton + crépi	peinture	0			0	Idem F28

Nombre d'unités de diagnostic : 25

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation

* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructeur de la machine utilisée.

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties (article L 1334-8 du Code de la Santé Publique).

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Madame GIRAUD Sandrine MAIRIE DE AVRIEUX


Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Centre Alphas**
- Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)


Fait à **St Julien Montdenis**, le **30/06/2025**

Par : **GIRAUD Fabrice**



6. Localisation des mesures sur croquis de repérage

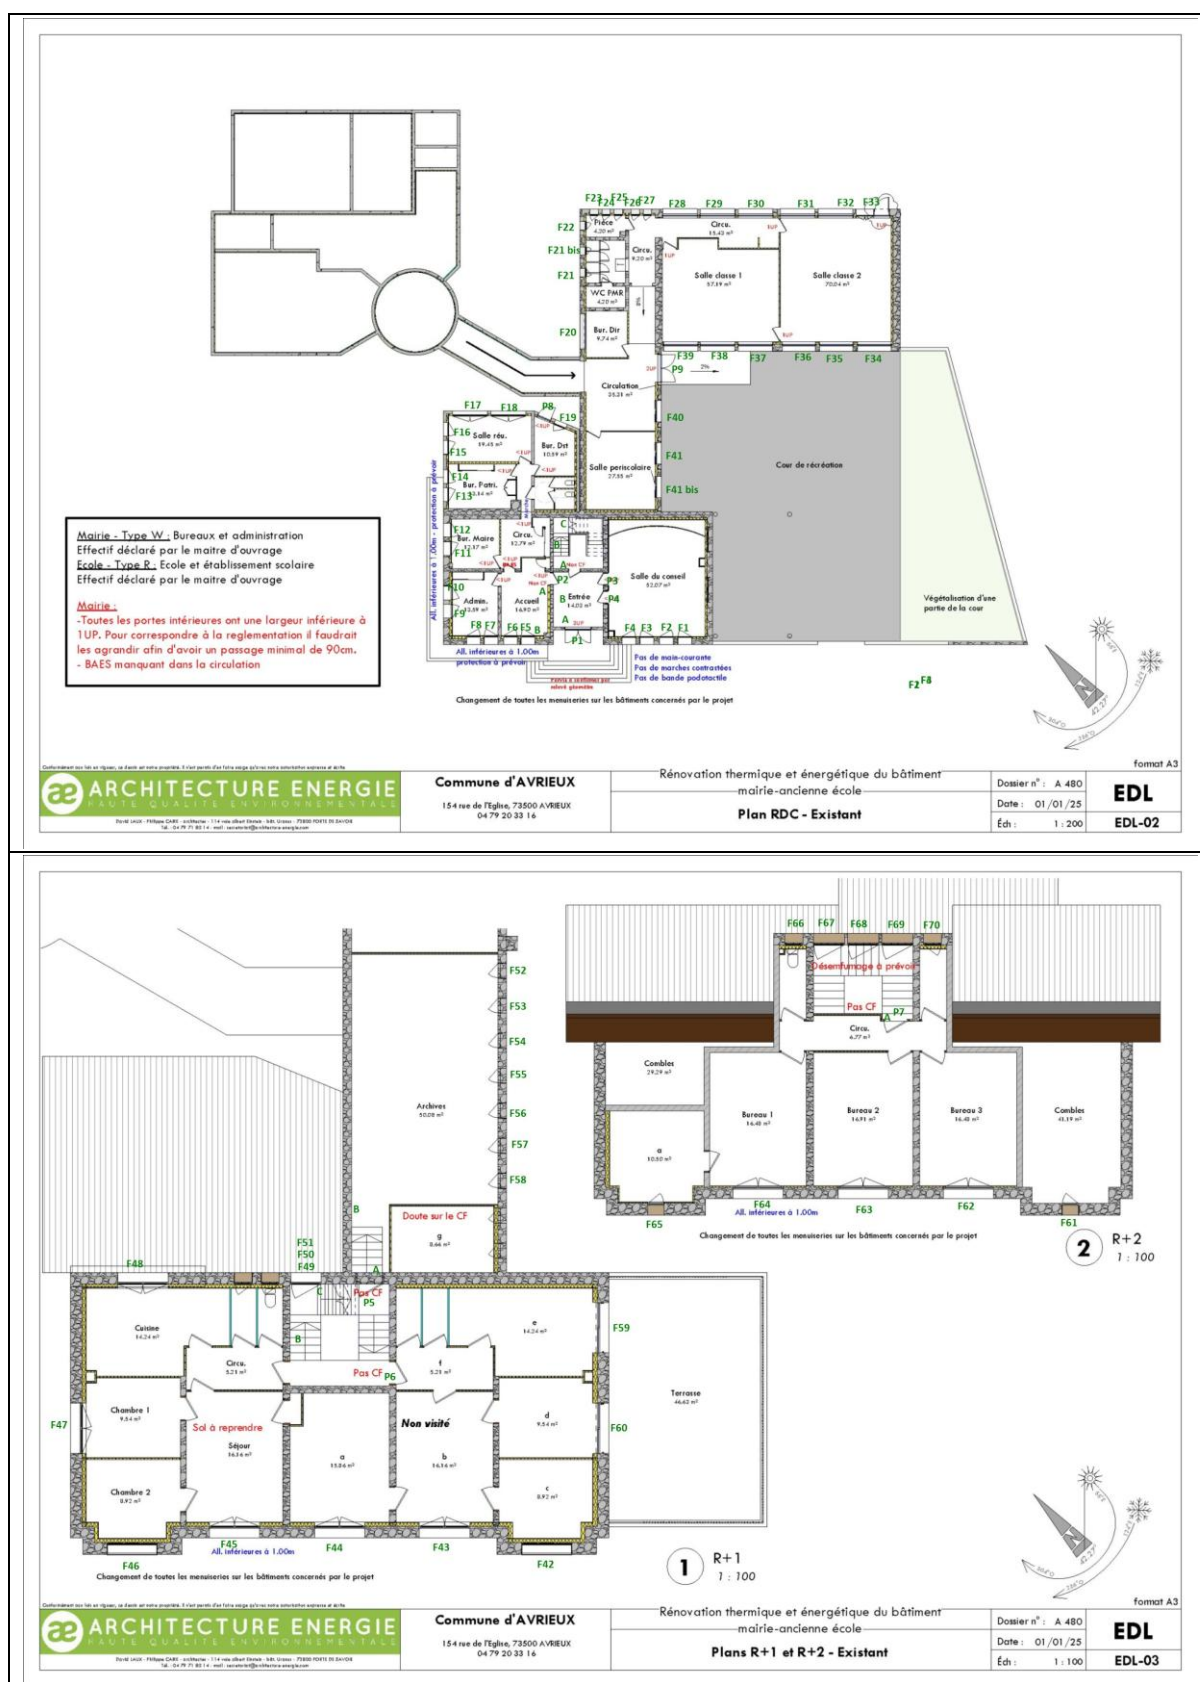

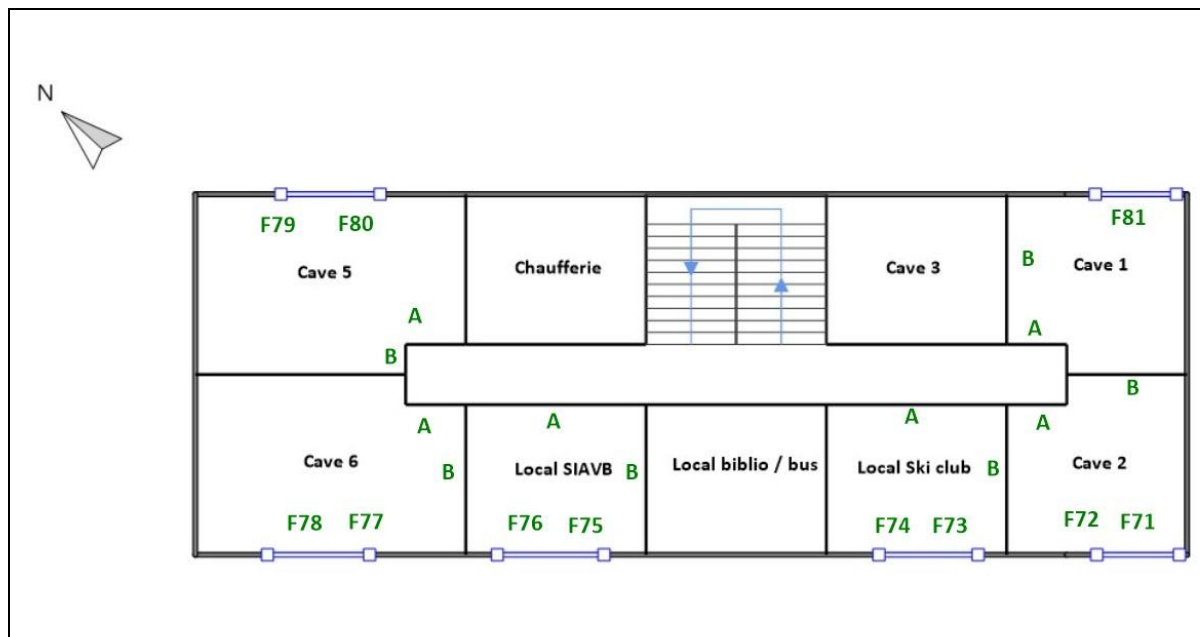

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs